


Upat UPM 55






Deutsch	4
English	6
Français	8
Italiano	10
Español	12
Português	14

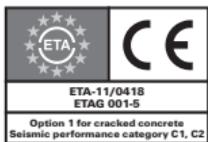

Upat Vertriebs GmbH
Bebelstraße 11
79108 Freiburg im Breisgau, Germany
Tel. +49 7666 902-0
www.upat.de



- D** Bei der Arbeit geeignete Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten !
- GB** Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
Please observe the safety data sheet !
- F** Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Veuillez observer la fiche technique de sécurité !
- I** Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.
Osservare il foglio di dati di sicurezza !
- E** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
¡Observe la hoja de datos de seguridad !
- P** Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.
Observar a folha das informações de segurança !

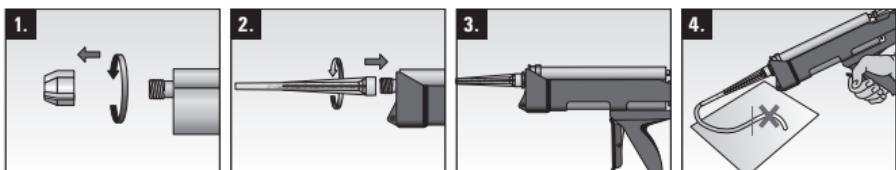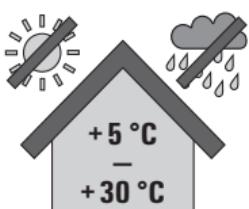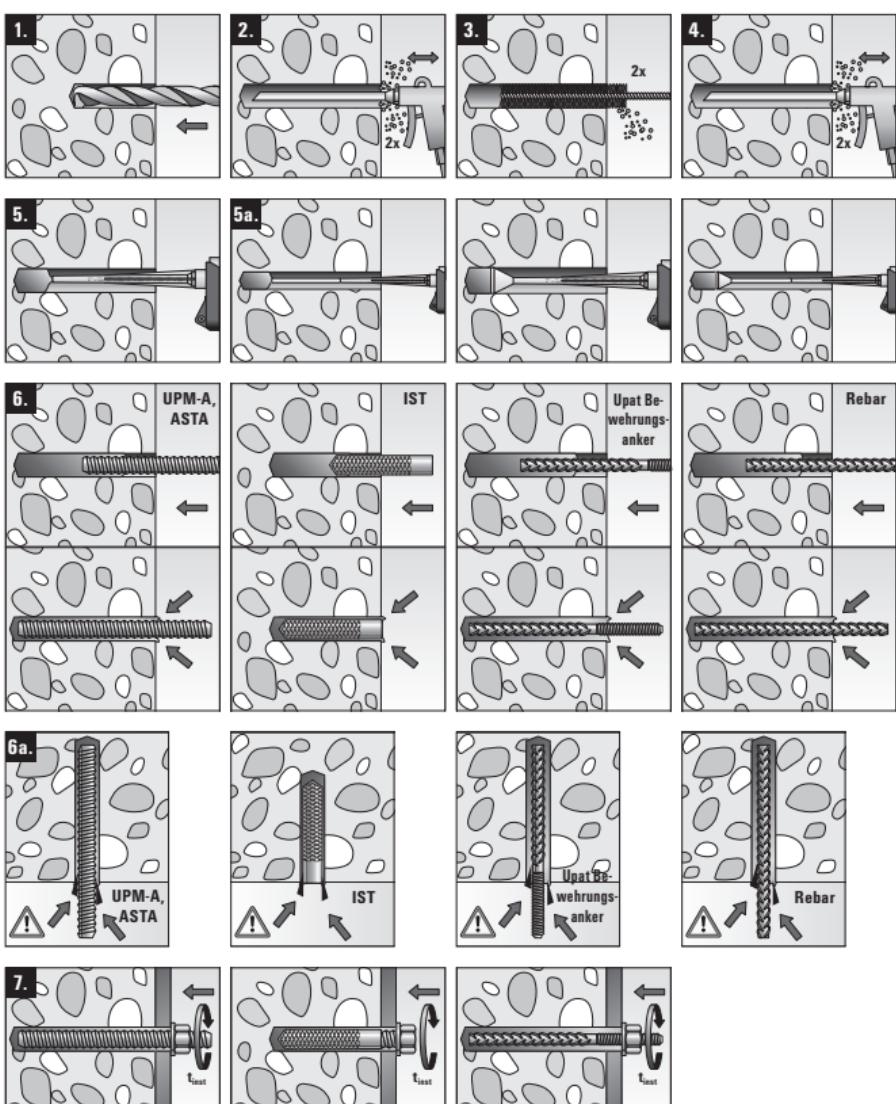A**B**

- (D) Mörtel kühl und trocken lagern.
- (GB) Store mortar in a cool dry place.
- (F) Conserver la résine dans un endroit frais et sec.
- (I) Conservare la resina in luogo fresco e asciutto.
- (E) Guardar el mortero en lugar fresco y seco.
- (P) Armazenar a argamassa num local fresco e seco.

Injektions-Mörtel UPM 55

A Vorbereitung Kartusche

1. Verschlusskappe von der Kartusche entfernen.
2. Statikmischer aufstecken und fest aufschrauben.
Die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein; niemals ohne Statikmischer verwenden!
3. Kartusche in die zugehörige Auspresspistole legen.
4. So lange auspressen (ca. 10 cm langer Strang), bis der austretende Mörtel gleichmäßig grau gefärbt ist.
Nicht grau gefärbter Mörtel bindet nicht ab und ist zu verwerfen.

Nach Beendigung der Montage Statikmischer auf der Kartusche aufgesetzt lassen.

Achtung: Wenn Verarbeitungszeit überschritten ist, neuen Statikmischer verwenden und gegebenenfalls verkrustetes Material an der Kartuschenöffnung entfernen.

B Montage

ETA Option 1 in Beton:



Ohne Zulassung auch geeignet für: Leichtbeton, Kalksandvollstein, Vollbims, Naturstein und andere Vollbaustoffe.

1. Bohrloch erstellen. Bohrlochdurchmesser und Bohrtiefe siehe Tabelle III.
2. Bohrloch 2 x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) vom Grund her ausblasen.
3. 2 x bürsten (zugehörige Bürste siehe Tabelle I).

Tabelle I: Zugehörige Bürsten

Bohr-Ø	mm	8	12	14	16	18	20	24	25	28	30	32	35	37	40	44	45	55
Bürsten-Ø	mm	10	14	16	20	20	25	26	27	30	40	40	40	40	42	47	47	58

4. Nochmals mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) vom Grund her ausblasen.
Schlechte Reinigung = verminderte Tragfähigkeit!
5. Injektionsmörtel vom Bohrlochgrund her blasenfrei verfüllen (ca. $\frac{1}{3}$ des Bohrloches). Bei Durchsteckmontage soviel Mörtel injizieren, dass das Durchgangsloch im Anbauteil beim Setzen des Verankerungselementes ebenfalls mit Mörtel verfüllt wird.
- 5a. Bei tiefen Bohrlöchern ($h_0 \geq 150$ mm) Verlängerungsschlauch verwenden. Bei Überkopfmontage, großen Bohrdurchmessern ($d_0 \geq 40$ mm) und/oder tiefen Bohrlöchern ($h_0 \geq 150$ mm) passende Injektionshilfe verwenden.
6. Verankerungselement (Setztiefenmarkierung anbringen, falls erforderlich) unter leichten Drehbewegungen bis zur Setztiefenmarkierung eindrücken. Nach dem Setzen des Verankerungselementes muss Überschussmörtel am Bohrlochmund austreten. Tritt kein Mörtel an der Oberfläche aus, so ist das Verankerungselement sofort zu ziehen und erneut UPM 55 Injektionsmörtel zu injizieren.
- 6a. Bei Überkopfmontage das Verankerungselement durch Klemmkeile sichern.
7. Montage des Anbauteils und Aufbringen des Montagedrehmoments erst nach vorgeschriebener Aushärtezeit (Tabelle II).

ETA Bewehrung / DIBt Bewehrung



Siehe Bewertung!

Tabelle II: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten

Temperaturbereich	Offenzeitz / Verarbeitungszeit	Aushärtezeit
+ 5 °C - + 10 °C	120 Min.	40 h
> + 10 °C - + 20 °C	30 Min.	18 h
> + 20 °C - + 30 °C	14 Min.	10 h
> + 30 °C - + 40 °C	7 Min.	5 h

In feuchtem Untergrund sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

**Achtung: Je nach Baustoff können Farbveränderungen auftreten.
An geeigneter Stelle vorher prüfen.**

Tabelle III: Montagekennwerte – Maße in [mm]

Ankerstangen								Innengewindeanker nur Vorsteckmontage				Bewehrungsstäbe				UPAT Bewehrungsanker Vorsteck- und Durchsteckmontage			
Vorsteck- und Durchsteckmontage								Durchgangs- loch im Anbau- teil bei montage		Durch- gangs- loch im Anbau- teil		Füll- mengen Skalen- teile		Füll- mengen Skalen- teile		Füll- mengen Skalen- teile		Durchgangs- loch im Anbau- teil bei munige Skalen- teile	
Nenn- maß	Bohrø	hf, min	hf, max	Nenn- maß	Bohrø	hf, max	Nenn- maß	Bohrø	hf, min	Bohrø	hf, max	Nenn- maß	Bohrø	hf, min	Bohrø	hf, max	Füll- mengen Skalen- teile		
M 6)	8	50	3	120	7	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M 8	12	60	3	160	8	14	10	M 8	14	90	3	9	8	10/12 2)	60	3	160	8	
M10	14	60	4	200	14	16	20	M10	18	90	4	12	10	12/14 2)	60	4	200	14	
M12	14	70	5	240	17	16	40	M12	20	125	5	14	12	14/16 2)	70	6	240	21	
M14	16	75	6	280	23	18	50	-	-	-	-	14	18	75	7	280	26		
M16	18	80	7	320	28	20	60	M16	24	160	7	18	16	20	80	8	320	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	25	85	10	360	43		
M20	24	90	11	400	49	26	120	M20	32	200	11	22	20	25	90	11	300	37	
M22	25	93	12	440	57	28	135	-	-	-	-	22	30	94	13	440	62		
M24	28	96	14	480	70	30	150	-	-	-	-	24	30	98	15	480	75		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30	100	17	500	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	35	104	25	520	125		
M27	30	108	17	540	85	33	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	35	112	30	560	150		
M30	35	120	25	600	125	40	300	-	-	-	-	30	40	120	45	600	225		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	40	128	45	640	225		
M33)	37	4d	-	1000	-	43	-	-	-	-	-	-	34	40	136	47	680	235	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	45	144	50	720	250		
M36)	40	4d	-	1200	-	46	-	-	-	-	-	-	40	55	160	60	800	300	
M40)	44	4d	-	1500	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Verankerungstiefe hf = min. Bohrtiefe h_0 – ¹⁾ nicht Bestandteil der Zulassung – ²⁾ beide Bohrenendurchmesser sind möglich

Injection Mortar UPM 55

A Preparing the cartridge


1. Remove the cap from the cartridge.
2. Attach the static mixer and tighten it firmly.
The spiral mixer in the static mixer must be clearly visible; never use without a static mixer!
3. Insert the cartridge into the application gun.
4. Press approx 10 cm of material out until the resin mortar comes out evenly grey in colour.
Mortar which is not grey in colour will not cure and must be disposed of.

After finishing work, leave the static mixer attached to the cartridge.

Important: If the processing time is exceeded, use a new static mixer and if necessary remove encrusted material in the cartridge mouth.

B Installation

ETA option 1 in concrete:

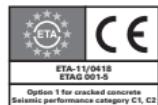

Also suited for use without special approval:
lightweight concrete, solid sand-lime brick, solid pumice, natural stone and solid building materials.

1. Drill the hole. The diameter of the hole and the drilling depth can be found in Table III.
2. Starting at the bottom of the hole, use oil-free pressurised air (min. 6 bar) to blow the hole clear (two times).
3. Brush two times (for corresponding brushes, see Table I).

Table I: Corresponding Brushes

Drill hole Ø	mm	8	12	14	16	18	20	24	25	28	30	32	35	37	40	44	45	55
Brush Ø	mm	10	14	16	20	20	25	26	27	30	40	40	40	40	42	47	47	58

4. Starting at the bottom of the hole, use oil-free pressurised air (min. 6 bar) to blow the hole clear again.
Poor cleaning = reduced bearing capacity!
5. Fill the drill hole with injection mortar starting at the bottom, making sure that it does not contain any air bubbles (approx. ½ of the drill hole). For push-through installation, inject enough mortar that the through hole in the component to be attached is also filled with mortar.
- 5a. For deep holes ($h_0 \geq 150$ mm), use an extension tube. When installing overhead, for large drill diameters ($d_0 \geq 40$ mm) and/or deep drill holes ($h_0 \geq 150$ mm) use the suitable injection aid.
6. Press in the anchoring element, turning it lightly until it reaches the setting depth marking (attach the setting depth marking, if necessary). Once the anchoring element has set, excess mortar must come out of the opening of the drill hole. If no mortar appears at the surface of the hole, the anchoring element must be removed immediately and UPM 55 injection mortar must be injected again.
- 6a. When installing overhead, clamp the anchoring element using clamping wedges.
7. Make sure to wait the specified curing time (Table II) before installing the component and applying the mounting torque.

ETA reinforcement / DIBt reinforcement



See assessment!

Table II: Processing and curing times

Temperature range	Working time / processing time	Curing time
+ 5 °C – + 10 °C	120 Min.	40 h
> + 10 °C – + 20 °C	30 Min.	18 h
> + 20 °C – + 30 °C	14 Min.	10 h
> + 30 °C – + 40 °C	7 Min.	5 h

If the anchoring base is wet, the hardening times must be doubled.

**Important: changes in colour may occur depending on the material.
Please test in a suitable location beforehand.**

Scellement par injection UPM 55

A Préparation de la cartouche

1. Enlever le bouchon obturateur de la cartouche.
2. Mettre en place l'embout de mélange et le visser à fond.
La spirale de mélange doit être clairement visible dans l'embout de mélange. Ne jamais utiliser la cartouche sans embout de mélange !
3. Placer la cartouche dans le pistolet d'extrusion correspondant.
4. Extruder (un cordon d'env. 10 cm) jusqu'à ce que le mortier qui s'échappe présente une coloration uniforme grise. **Le mortier ne présentant pas une couleur grise ne polymérisé pas et doit être éliminé.**

Quand le montage est terminé, laisser l'embout de mélange sur la cartouche.

Attention : Lorsqu'on a dépassé le temps de manipulation, mettre en place un nouvel embout de mélange et éliminer éventuellement la résine ayant durci à la sortie de la cartouche.

B Montage

ETA option 1 dans le béton :



Sans homologation, également approprié pour : béton léger, briques silico-calcaires pleines, pierres ponceuses pleines, pierres naturelles et autres matériaux pleins.

1. Effectuer le forage au diamètre et à la profondeur indiqués au tableau III.
2. Souffler 2 fois de l'air comprimé non huileux dans le forage (6 bar min.), en partant du fond.
3. Brosser 2 x (brosse indiquée au tableau I).

Tableau I: Brosse adaptées

Ø de forage	mm	8	12	14	16	18	20	24	25	28	30	32	35	37	40	44	45	55
Ø de brosse	mm	10	14	16	20	20	25	26	27	30	40	40	40	40	42	47	47	58

4. Souffler à nouveau de l'air comprimé non huileux dans le forage (6 bar min.), en partant du fond. **Mauvais nettoyage = capacité de charge réduite !**
5. Remplissez le trou de mortier d'injection (sans bulles) en partant du fond du forage (environ $\frac{2}{3}$ du forage). En cas de montage traversant remplir avec suffisamment de mortier pour que le trou de passage de la pièce à fixer soit également rempli de mortier lors de l'introduction de l'élément d'ancre.
- 5a. Utiliser un tube-rallonge pour les forages profonds ($h_0 \geq 150$ mm). En cas d'installation au-dessus de la tête, de grands diamètres de forage ($d_0 \geq 40$ mm) et/ou de forages profonds ($h_0 \geq 150$ mm), utiliser un auxiliaire d'injection adapté.
6. Puis, enfoncez par légère rotation l'élément à ancrer (faire un marquage de profondeur, si nécessaire) jusqu'au marquage de profondeur. Après la mise en place de l'élément à ancrer, un excédent de résine doit déborder. Si cela ne se produit pas, retirer immédiatement l'élément à ancrer et réinjecter de la résine UPM 55.
- 6a. En cas d'installation au-dessus de la tête, fixer l'élément d'ancre à l'aide d'une cale.
7. Ne monter la pièce à fixer et n'appliquer le couple de montage qu'après écoulement du temps de prise indiqué (tableau II).

Armature ETA / Armature DIBt



Voir homologation !

Tableau II: Temps de manipulation et temps de prise

Plage de température	Temps de manipulation	Temps de prise
+ 5 °C - + 10 °C	120 Min.	40 h
> + 10 °C - + 20 °C	30 Min.	18 h
> + 20 °C - + 30 °C	14 Min.	10 h
> + 30 °C - + 40 °C	7 Min.	5 h

Doubler les temps de durcissement en cas de montage dans un support humide.

**Attention : selon le matériau, un changement de couleur peut se produire.
Faites un essai dans un endroit adéquat auparavant.**

Tableau III: Caractéristiques de montage – dimensions en [mm]

Ancre à filetage UPAT											
Montage en attente et montage traversant						Montage en attente et montage traversant					
Barre d'ancrage						Barres d'armature					
Montage en attente et montage traversant						Montage en attente et montage traversant					
Dimension nominale	Ø de forage	Quantité en nombre de gra-duations	Trou de la pièce à fixer montage en montage traversant	Couple de gra-duations	Quantité pour la montage en attente	Dimension nominale	Ø de forage	Quantité en nombre de gra-duations	Ø de forage	Quantité en nombre de gra-duations	Ø de forage
Dimension nominale	Ø de forage	h _{ef} , min	h _{ef} , max	h _{ef} , max	h _{ef} , min	Dimension nominale	Ø de forage	h _{ef} , min	Ø de forage	h _{ef} , min	Ø de forage
M 6)	8	50	3	120	7	9	5	-	-	-	-
M 8	12	60	3	160	8	14	10	M 8	14	90	3
M10	14	60	4	200	14	16	20	M10	18	90	4
M12	14	70	5	240	17	16	40	M12	20	125	5
M14	16	75	6	280	23	18	50	-	-	14	18
M16	18	80	7	320	28	20	60	M16	24	160	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	25
M20	24	90	11	400	49	26	120	M20	32	200	11
M22	25	93	12	440	57	28	135	-	-	20	25
M24	28	96	14	480	70	30	150	-	-	22	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	35
M27	30	108	17	540	85	33	200	-	-	22	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	30
M30	35	120	25	600	125	40	300	-	-	28	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40
M33)	37	4d	-	1000	-	43	-	-	-	32	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	40
M36)	40	4d	-	1200	-	46	-	-	-	36	45
M40)	44	4d	-	1500	-	50	-	-	-	40	55

Profondeurs d'ancrage h_{ef} = profondeurs de forage mini h₀ - 1) ne fait pas partie de l'homologation - 2) Les deux diamètres de forage sont possibles

Resina a iniezione UPM 55

A Preparazione della cartuccia

- Rimuovere il tappo dalla cartuccia.
- Inserire il miscelatore statico e avvitarlo saldamente.
La spirale di miscelazione nel miscelatore statico deve essere ben visibile; non utilizzarla mai senza il miscelatore statico!
- Introdurre la cartuccia nella corrispondente pistola per iniezione.
- Azionare la pistola e far fuoriuscire la resina (cordone di resina di ca. 10 cm), finché non è di un colore grigio uniforme. **La resina non grigia non lega ed è da gettare via.**

Dopo il montaggio lasciare il miscelatore statico inserito sulla cartuccia.

Attenzione: Se si supera il tempo di indurimento usare un nuovo miscelatore statico. Rimuovere eventuale materiale incrostato dall'apertura della cartuccia.

B Montaggio

ETA opzione 1 nel calcestruzzo:



**Senza omologazione adatto anche per:
calcestruzzo leggero, mattoni pieni in pietra
calcarea, pietra pomice piena, piena naturale
e altre pietre da costruzione piene.**

- Praticare il foro. Per il diametro e la profondità del foro vedere la tabella III.
- Soffiare due volte dalla base del foro con aria compressa (min. 6 bar).
- Spazzolare 2 volte (per la corrispondente spazzola vedere la tabella I).

Tabella I: Spazzole corrispondenti

Ø punta	mm	8	12	14	16	18	20	24	25	28	30	32	35	37	40	44	45	55
Ø spazzola	mm	10	14	16	20	20	25	26	27	30	40	40	40	40	42	47	47	58

- Soffiare ancora due volte dalla base del foro con aria compressa (min. 6 bar). **Pulitura carente = ridotta capacità di carico !**
- Riempire il foro dalla base con la calce da iniezione, evitando la formazione di bolle (circa $\frac{2}{3}$ del foro). In caso di montaggio a innesto, iniettare tanta calce in modo che anche il foro passante nel componente venga riempito durante l'applicazione dell'elemento di ancoraggio.
- Con i fori profondi ($h_0 \geq 150$ mm) utilizzare il tubo flessibile di prolunga. Con il montaggio sopratesta, per i fori di grande diametro ($d_0 \geq 40$ mm) e/o i fori profondi ($h_0 \geq 150$ mm) utilizzare gli ausili di iniezione adatti.
- Comprimere l'elemento di ancoraggio (se necessario, applicare la marcatura di profondità di assestamento) con movimenti rotatori ponderati fino alla marcatura di profondità di assestamento. Dopo l'applicazione dell'elemento di ancoraggio, la calce in eccesso deve fuoriuscire dalla bocca del foro. Se sulla superficie non fuoriesce alcuna malta, in questo caso l'elemento di ancoraggio deve essere tirato subito fuori e bisogna iniettare nuovamente della malta liquida UPM 55.
- Per il montaggio sopratesta, assicurare l'elemento di ancoraggio mediante cunei di bloccaggio.
- Montaggio della parte annessa e applicazione della coppia di montaggio solo dopo il tempo di indurimento prescritto (tabella II).

Armatura ETA / Armatura DIBt



Vedere l'omologazione!

Tabella II: Tempi di utilizzo e di indurimento

Campo di temperatura	Tempo di indurimento	Tempo di utilizzo
+ 5 °C - + 10 °C	120 Min.	40 h
> + 10 °C - + 20 °C	30 Min.	18 h
> + 20 °C - + 30 °C	14 Min.	10 h
> + 30 °C - + 40 °C	7 Min.	5 h

Nel fondo umido, raddoppiare i tempi di indurimento.

Attenzione: a seconda del materiale da costruzione sono possibili variazioni di colore. Consigliamo quindi di effettuare una prova in un punto nascosto.

Tavella III: Valori di montaggio - misure in [mm]

Barra di ancoraggio montaggio a preinnesto e montaggio passante		Ancoraggio con filettatura interna - solo montaggio a preinnesto		Aste per l'armatura				Ancoraggio di armatura UPAT montaggio a preinnesto e montaggio passante							
Misura nominale	Ø punta	Quantità (tacche della scala) h _{ef} , min	Quantità (tacche della scala) h _{ef} , max	Misura nominale	Ø punta	h _{ef}	misura nominale	Ø punta	Quantità (tacche della scala) h _{ef} , min	Quantità (tacche della scala) h _{ef} , max	misura nominale	Ø punta	h _{ef} , min	Quantità (tacche della scala) h _{ef} , max	
M 6	8	50	3	120	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
M 8	12	60	3	160	8	14	10	M 8	14	90	3	9	8	10/12 ²⁾	
M10	14	60	4	200	14	16	20	M10	18	90	4	12	10	12/14 ²⁾	
M12	14	70	5	240	17	16	40	M12	20	125	5	14	12	14/16 ²⁾	
M14	16	75	6	280	23	18	50	-	-	-	-	14	18	75	
M16	18	80	7	320	28	20	60	M16	24	160	7	18	16	20	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	25	85	
M20	24	90	11	400	49	26	120	M20	32	200	11	22	20	25	90
M22	25	93	12	440	57	28	135	-	-	-	-	22	30	94	13
M24	28	96	14	480	70	30	150	-	-	-	-	24	30	98	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30	100	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	35	104	25
M27	30	108	17	540	85	33	200	-	-	-	-	22	30	94	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	35	112	30
M30	35	120	25	600	125	40	300	-	-	-	-	30	40	120	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	40	128	45
M33)	37	4d	-	1000	-	43	-	-	-	-	-	34	40	136	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	45	144	50
M36)	40	4d	-	1200	-	46	-	-	-	-	-	40	55	160	60
M40)	44	4d	-	1500	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Profondità di ancoraggio h_{ef} = min. profondità del foro h₀ -) non è un elemento dell'omologazione - 2) Sono possibili anche i due diametri delle punte

Mortero de inyección UPM 55

A Preparación del cartucho


- Retirar el tapón del cartucho.
- Insertar y enroscar la boquilla mezcladora.
La espiral de mezcla de la boquilla mezcladora debe poder verse claramente; ¡no utilizar nunca sin boquilla mezcladora!
- Colocar el cartucho en la pistola de inyección correspondiente.
- Impulsar (un cordón de 10 cm aprox.) hasta que el mortero presente un color gris uniforme.
Una mezcla que todavía no muestre un color gris no se adhiere y debe eliminarse.

Al finalizar el trabajo, se puede dejar puesta la boquilla mezcladora sobre el cartucho.

Atención: Si se supera el tiempo de trabajabilidad, retirar la boquilla, limpiar el material incrustado en la boca del cartucho y utilizar una boquilla mezcladora nueva.

B Montaje

ETA opción 1 en hormigón:

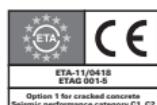

**Sin homologación adecuado también para:
hormigón ligero, ladrillo macizo de cal y arena,
piedra pómez maciza, piedra natural y otros
materiales macizos.**

- Taladrar el agujero. El diámetro y la profundidad de taladrado prescritos se reflejan en las tabla III.
- Aplique 2 veces aire comprimido sin aceite (mín. 6 bares) desde del fondo hacia fuera.
- Cepillar 2 veces (cepillo adecuado, véase tabla I).

Tabla I: Cepillos correspondientes

Ø de taladrado	mm	8	12	14	16	18	20	24	25	28	30	32	35	37	40	44	45	55
Ø de cepillo	mm	10	14	16	20	20	25	26	27	30	40	40	40	40	42	47	47	58

- Aplique de nuevo aire comprimido sin aceite (mín. 6 bares) desde del fondo hacia fuera.
¡Mala limpieza = Capacidad de carga reducida!
- Rellene argamasa de inyección sin burbujas desde el fondo del agujero hacia fuera (aprox. $\frac{1}{3}$ del agujero taladrado). En el montaje pasante, inyecte suficiente argamasa para que el agujero pasante de la pieza de montaje se rellene también de argamasa al colocar el elemento de anclaje.
- Si los agujeros taladrados son profundos ($h_0 \geq 150$ mm), utilizar el tubo de prolongación. Si el montaje se realiza a una altura superior a la de la cabeza, si los diámetros de taladrado son grandes ($d_0 \geq 40$ mm) y/o si los agujeros de taladrado son profundos ($h_0 \geq 150$ mm), utilizar los auxiliares de inyección adecuados.
- Insertar el elemento de anclaje (en caso necesario con marca de profundidad de inserción) aplicando leves movimientos de giro hasta la marca de profundidad de inserción. Una vez que el elemento de anclaje haya entrado por completo, debe salir argamasa sobrante de la boca del agujero taladrado. Si no sale argamasa a la superficie, el elemento de anclaje se debe sacar de inmediato y se debe inyectar de nuevo argamasa de inyección UPM 55.
- Si el montaje se realiza a una altura superior a la de la cabeza, el elemento de anclaje se debe fijar con cuñas de apriete.
- El montaje de la pieza y la aplicación del par de montaje se deben realizar sólo después de transcurrido el tiempo de montaje prescrito (tabla II).

Refuerzo ETA / Refuerzo DIBt



Véase homologación!

Tabla II: Tiempos de trabajabilidad y endurecimiento

Margen de temperatura	Tiempo de trabajabilidad	Tiempo endurecimiento
+ 5 °C - + 10 °C	120 Min.	40 h
> + 10 °C - + 20 °C	30 Min.	18 h
> + 20 °C - + 30 °C	14 Min.	10 h
> + 30 °C - + 40 °C	7 Min.	5 h

Si la base está húmeda, los tiempos de endurecimiento se doblan.

Atención: Dependiendo del material de construcción, pueden producirse variaciones en el color. Es indicado hacer antes una prueba en sitio adecuado.

Argamassa de injecção UPM 55

A Preparação do cartucho

1. Retirar a tampa rosada do cartucho.
2. Inserir o misturador estático e apertar firmemente.
A espiral de mistura do misturador estático deve estar bem visível; nunca utilizar sem misturador estático!
3. Colocar o cartucho na respectiva pistola de cartuchos.
4. Pressionar até que a argamassa que sai (aprox. 10 cm) fique com uma tonalidade cinzenta uniforme.
A argamassa que não for uniformemente cinzenta não pega e deve ser eliminada.

Após a conclusão da montagem, deixar o misturador estático colocado no cartucho.

Atenção: Quando o tempo de processamento tiver sido ultrapassado, utilizar um misturador estático novo e, se for o caso, retirar o material incrustado na abertura do cartucho.

B Montagem

ETA Opção 1 em betão:



Sem aprovação, também adequada para: betão leve, tijolo de areia calcária maciço, pedra-pomes maciça, pedra natural e outros materiais de construção maciços.

1. Fazer um furo de sondagem. Ver as tabela III para o diâmetro e profundidade de perfuração.
2. Soprar o furo de sondagem 2x a partir do fundo com ar comprimido sem óleo (mín. 6 bar).
3. Escovar 2x (ver tabela I para informação sobre a escova a utilizar).

Tabela I: Escovas correspondentes

Ø perfuração	mm	8	12	14	16	18	20	24	25	28	30	32	35	37	40	44	45	55
Ø escova	mm	10	14	16	20	20	25	26	27	30	40	40	40	40	42	47	47	58

4. Voltar a soprar o furo de sondagem a partir do fundo com ar comprimido sem óleo (mín. 6 bar).
Limpeza insuficiente = capacidade de carga reduzida !
5. Encher o furo de sondagem com argamassa de injecção a partir do fundo, sem formar bolhas de ar (aprox. ½ do furo de sondagem). Em montagem passante injectar uma quantidade de argamassa de forma a que o orifício de passagem na peça anexada também seja enchido com argamassa ao colocar o elemento de ancoragem.
- 5a. Em caso de furos de grande profundidade ($h_0 \geq 150$ mm), utilizar tubo de extensão. Em caso de montagem suspensa, Furos de grande diâmetro ($d_0 \geq 40$ mm) e/ou furos de grande profundidade ($h_0 \geq 150$ mm), utilizar o auxílio de injecção adequado.
6. Pressionar o elemento de ancoragem até à marcação de profundidade fazendo ligeiros movimentos rotativos (se necessário, colocar a marcação de profundidade). Após a colocação do elemento de ancoragem, deve sair argamassa excedente pela entrada do furo de sondagem. Se não sair argamassa, o elemento de ancoragem deve ser imediatamente retirado e deve ser novamente injectada argamassa de injecção UPM 55.
- 6a. Em caso de montagem suspensa, fixar o elemento de ancoragem com cunhas de fixação.
7. Montar a peça anexada e aplicar o binário de montagem apenas depois do tempo de endurecimento (tabela II).

Armação ETA / Armação DIBt



Ver aprovação!

Tabela II: Tempos de processamento e endurecimento

Área de temperatura	Tempo aberto / tempo de processamento	Tempo de endurecimento
+ 5 °C - + 10 °C	120 Min.	40 h
> + 10 °C - + 20 °C	30 Min.	18 h
> + 20 °C - + 30 °C	14 Min.	10 h
> + 30 °C - + 40 °C	7 Min.	5 h

Em caso de base húmida, duplicar os tempos de endurecimento.

Atenção: Conforme o material de construção, pode haver alterações na cor. Testar previamente num local apropriado.

Tabela III: Valores característicos de montagem – dimensões em [mm]

Ancoragem de armação UPAT Instalação pré-posicionada e de encaixe											
Parafuso de ancoragem com rosca fêmea						Barras de armação					
Só instalação pré-posicionada			Parafuso de ancoragem com rosca fêmea			Barras de armação					
Valor nominal	furação perforação	θ	h _{ef} , min	h _{ef} , max	h _{ef} , min	Capacidade de enrichimento Intervalos de gradação	Capacidade de enrichimento Intervalos de gradação	Valor nominal	perfuração furação	Capacidade de enrichimento Intervalos de gradação	Capacidade de enrichimento Intervalos de gradação
M 6)	8	50	3	120	7	9	5	-	-	-	-
M 8	12	60	3	160	8	14	10	M 8	14	90	3
M10	14	60	4	200	14	16	20	M10	18	90	4
M12	14	70	5	240	17	16	40	M12	20	125	5
M14	16	75	6	280	23	18	50	-	-	14	18
M16	18	80	7	320	28	20	60	M16	24	160	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	25	85
M20	24	90	11	400	49	26	120	M20	32	200	11
M22	25	93	12	440	57	28	135	-	-	22	30
M24	28	96	14	480	70	30	150	-	-	24	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30	100
M27	30	108	17	540	85	33	200	-	-	28	35
M30	35	120	25	600	125	40	300	-	-	30	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	40	128
M33)	37	4d	-	1000	-	43	-	-	-	34	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	45	144
M36)	40	4d	-	1200	-	46	-	-	-	40	55
M40)	44	4d	-	1500	-	50	-	-	-	-	-

Profundidade de ancoragem h_{ef} = profundidade da perfuração m/n. h₀ - 1) Não está incluído na aprovação - 2) Ambos os diâmetros de perfuração são possíveis

NOTES



Upat Vertriebs GmbH
Bebelstraße 11
79108 Freiburg im Breisgau, Germany
Tel. +49 7666 902-0
www.upat.de
